

机动车技术工况 检测质量认证书(检测评估报告)

传祺GS5
(LMGDG1C51E1021834)



广东中车检机动车检测技术有限公司

2020-09-16





机动车技术工况 检测质量认证书

中车检质量认证编号NO: WSH200916M1C1DC3DC

中国机动车检测鉴定评估与质量认证中心 <http://www.ucarqc.com>

委托基准日: 2020-09-16

车架号(VIN): LMGDG1C51E1021834

车辆基本信息

厂牌与型号	传祺GS5	国产/进口	国产	车牌号	沪AUG109
车架号(VIN)	LMGDG1C51E1021834	车身厢式	两厢	车身颜色	白色
发动机号	C314537	发动机排量(L)	1.8	发动机功率(kw)	130
动力方式	内燃	燃料类别	汽油	驱动方式	前置前驱
变速器形式	自动	车辆管理属地	上海市	车辆使用性质	非营运
初次登记日期	2015-1-30	发证日期	2015-1-30	备注	

车辆检测结果

三项判定

事故车: 否

泡水车: 否

火烧车: 否

整体车况等级

等级 **D** [A-H级]

车况得分/总分值 **640/1000**

车辆技术工况描述	检测项目	项目分值	异常状况描述
	车身检测	97/200	修复:[右后翼子板]
	底盘检测	142/200	喷漆:[右前翼子板, 右前门, 右后门, 左前翼子板, 左前门, 左后翼子板, 左后门]
	动力检测	213/300	拆卸痕迹:[水箱框架固定螺栓, 右前减震器]
	综合检测	188/300	划痕:[右后翼子板] 重新喷漆痕迹:[前保险杠, 后保险杠] 划痕损伤:[左前大灯, 左后轮毂, 左前轮毂]

温馨提示:

1. 购买车辆后, 请尽快做保养, 以后记得定期保养。
2. 养成良好习惯: 出车前检查车辆油料和冷却液、轮胎气压、胎面、刹车等是否正常。
3. 车辆行驶中, 请留意噪音或异响、仪表指示灯和故障警告灯, 如发现问题请及时检查或关闭发动机。



鉴定评估师



中车检认证二维码



鉴定单位: 广东中车检机动车检测技术有限公司

说明

- 本《机动车技术工况检测质量认证书(车况描述报告)》所体现的检测结果仅为委托基准日当日被检测车辆的技术状况表现与描述。
- 检测单位仅对委托基准日的车况承担法律责任, 超出该基准日的车辆质量问题, 检测单位不承担责任。
- 关于事故车、泡水车和火烧车的判定标准, 原则上按照国家标准(GB/T 30323-2013)执行, 该标准未明确规定的, 依照检测单位标准执行。
 1. 车体左右对称性
 2. 车身两边A、B、C柱变形、扭曲、更换、烧焊、褶皱属事故车
 3. 车辆左右前纵梁变形、扭曲、更换、烧焊、褶皱属事故车
 4. 车辆左右前减震器座左右后减震器座变形、扭曲、更换、烧焊、褶皱属事故车
 5. 车身经水浸泡超过车身二分之一或积水进入驾驶舱, 浸泡到电路、电器, 有安全隐患的属泡水车
 6. 车身经火焚烧超过0.5平方米, 经修复仍存在安全隐患的属事故车
- 本车基本信息以汽车生产厂家初始标准为准, 车辆出厂后因加改装导致基本配置的变化, 以实际车况为准。
- 本报告为统一制式文本, 如车辆配置中未有报告总的检测的配置项目的, 请用户注意车辆的实际配置, 以实际车辆数据为准。
- 《机动车技术工况检测质量认证书(车况描述报告)》为机动车经销企业、拍卖企业、经纪企业统一使用, 作为机动车买卖合同的附件。车辆展卖期间, 放置在驾驶室前风挡玻璃左下方, 供消费者参阅。

漆面		
车顶	综合扣分	检测点
	0	右前
		右中
		右后
		左前
		左中
		左后
后尾箱	综合扣分	检测点
	0	后右
		后中
		后左
右后门	综合扣分	检测点
	5	右前
		右中
		右后
左前门	综合扣分	检测点
	5	左后
		左中
		左前
右后门下裙	综合扣分	检测点
	0	右前
		右中
		右后
右前纵梁	综合扣分	检测点
	0	右上
		右侧
左后门下裙	综合扣分	检测点
	0	左前
		左中
		左后
左C柱	综合扣分	检测点
	0	左外上
		左外中
		左外下
		左内上
		左内中上
		左内中
		左内中下
		左中下
左前减震器支座	综合扣分	检测点
	0	左上
		左侧

漆面		
左前门下裙	综合扣分	检测点
	0	左前
		左中
		左后
左A柱	综合扣分	检测点
	0	左外上
		左外中
		左外下
		左内上
		左内中上
		左内中
		左内中下
		左中下
左后翼子板	综合扣分	检测点
	5	左后
		左中
		左前
右B柱	综合扣分	检测点
	0	右上
		右中上
		右中
		右中下
		右下
右D柱	综合扣分	检测点
	0	右外上
		右外中
		右外下
		右内上
		右内中
		右内下
左前纵梁	综合扣分	检测点
	0	左上
		左侧
右前翼子板	综合扣分	检测点
	5	右前
		右中
		右后
龙门架前横梁	综合扣分	检测点
	0	前左
		前中
		前右
左后门	综合扣分	检测点
	5	左后

漆面		
左后门	综合扣分	检测点
	5	左中
		左前
右前门	综合扣分	检测点
	5	右前
		右中
		右后
左前翼子板	综合扣分	检测点
	5	左后
		左中
		左前
引擎盖	综合扣分	检测点
	0	右前
		右后
		右中上
		左前
		左后
		左中下
右后翼子板	综合扣分	检测点
	10	右前
		右中
		右后
左D柱	综合扣分	检测点
	0	左外上
		左外中
		左外下
		左内上
		左内中
		左中下
左B柱	综合扣分	检测点
	0	左上
		左中上
		左中
		左中下
		左下
右A柱	综合扣分	检测点
	0	右外上
		右外中
		右外下
		右内上
		右内中上
		右内中
		右内中下

漆面		
右A柱	综合扣分	检测点
	0	右内下
右前门下裙	综合扣分	检测点
	0	右前
		右中
		右后
右C柱	综合扣分	检测点
	0	右外上
		右外中
		右外下
		右内上
		右内中上
		右内中
		右内中下
		右内下
右前减震器支座	综合扣分	检测点
	0	右上
		右侧
综合年限扣分58		

底盘		
引擎舱	综合扣分	检测点
	0	前横
		后横
		右对
		左对
		左纵
		右纵
前部测量区	综合扣分	检测点
	0	前横
		左纵
		右纵
		左对
		右对
中部测量区	综合扣分	检测点
	0	中横
		左纵
		右纵
		左对
		右对
后部测量区	综合扣分	检测点
	0	后横
		左纵

底盘		
后部测量区	综合扣分	检测点
	0	右纵
		左对
		右对
综合年限扣分 58		

综合			
车头区域	综合扣分		描述
	9		引擎盖
			引擎盖铰链螺栓
			水箱框架
			水箱框架固定螺栓
			左前纵梁
			右前纵梁
			前保险杠
			重新喷漆痕迹
			中网
			左前大灯
			划痕损伤
			右前大灯
			正常
			前风挡玻璃
			正常
			雨刮器
			正常
			前横梁
			正常
发动机舱	综合扣分		描述
	0		引擎盖
			引擎盖铰链螺栓
			水箱框架
			水箱框架固定螺栓
			拆卸痕迹
			左前纵梁
			正常
			右前纵梁
			正常
			前保险杠
			重新喷漆痕迹
			中网
			正常
			左前大灯
			划痕损伤
			右前大灯
			正常
			前风挡玻璃
			正常
			雨刮器
			正常
			前横梁
			正常
			左前翼子板边梁
			正常
			右前翼子板边梁
			正常
			左前避震器座
			正常
			右前避震器座
			正常
			防火墙
			正常
发动机舱	综合扣分		描述
	0		发动机
			正常
			变速箱
			正常
			制动系统
			正常
			转向系统
			正常
			机脚胶
			正常
			风扇
			正常
			皮带
			正常
			发电机
			正常
			空调泵
			正常
			冷却系统
			正常
			电瓶
			正常
			发动舱零件
			正常
右前翼子板区域	综合扣分		描述
	0		右前翼子板
			喷漆
			右前轮胎
			正常
			右前轮毂
			正常
			右前刹车盘
			正常

综合			
右前门外部区域	综合扣分	检测点	描述
	0	右侧后视镜	正常
		右A柱	正常
		右前门玻璃	正常
		右前门	喷漆
		右前门把手	正常
		右侧门底槛	正常
右前门内部区域	综合扣分	检测点	描述
	0	右前门内饰	正常
		右A柱饰板	正常
		右前门车窗升降开关	正常
		右前门窗	正常
		右B柱饰板	正常
		右B柱	正常
		右前座椅	正常
		右前座椅调节器	正常
		右前座椅气囊	正常
		右前安全带	正常
		杂物箱	正常
		副驾气囊	正常
		右前侧气帘	正常
车顶区域	综合扣分	检测点	描述
	0	车顶	正常
		电动天窗	正常
		车顶棚	正常
		车内后视镜	正常
		左前遮阳板	正常
		右前遮阳板	正常
右后门外部区域	综合扣分	检测点	描述
	0	右后门	喷漆
		右后门把手	正常
		右后门玻璃	正常
右后门内部区域	综合扣分	检测点	描述
	0	右后门内饰	正常
		右后门车窗升降开关	正常
		右后门窗	正常
		右后侧气帘	正常
		右后座椅	正常
		右后座椅调节器	正常
		右后安全带	正常
		右C柱饰板	正常
		右D柱饰板	正常
右后翼子板区域	综合扣分	检测点	描述
	5	右后翼子板	修复划痕

综合			
右后翼子板区域	综合扣分	检测点	描述
	5	右后轮胎	正常
		右后轮毂	正常
		右后刹车盘	正常
		右后外轮罩壳	正常
		中底板	正常
		中底板纵梁	正常
		右C柱	正常
		右D柱	正常
车尾外部区域	综合扣分	检测点	描述
	5	后保险杠	重新喷漆痕迹
		左后尾灯	正常
		右后尾灯	正常
		后备箱盖	正常
		后备箱盖门把手	正常
		后风挡玻璃	正常
车尾内部区域	综合扣分	检测点	描述
	0	后横梁	正常
		备胎槽	正常
		左后纵梁	正常
		右后纵梁	正常
		后围板	正常
		左后避震器座	正常
		右后避震器座	正常
左后翼子板区域	综合扣分	检测点	描述
	2	左后翼子板	喷漆
		油箱盖	正常
		左后轮胎	正常
		左后轮毂	划痕损伤
		左后刹车盘	正常
		左后外轮罩壳	正常
		左C柱	正常
		左D柱	正常
左后门外部区域	综合扣分	检测点	描述
	0	左后门	喷漆
		左后门把手	正常
		左后门玻璃	正常
左后门内部区域	综合扣分	检测点	描述
	0	左后门内饰	正常
		左后门车窗升降开关	正常
		左后门窗	正常
		左后侧气帘	正常
		左后座椅	正常

综合			
左后门内部区域	综合扣分	检测点	描述
	0	左后座椅调节器	正常
		左后安全带	正常
		左C柱饰板	正常
		左D柱饰板	正常
左前门外部区域	综合扣分	检测点	描述
	0	左侧后视镜	正常
		左A柱	正常
		左前门玻璃	正常
		左前门	喷漆
		左前门把手	正常
		左侧门底槛	正常
左前门内部区域	综合扣分	检测点	描述
	0	左前门内饰	正常
		左A柱饰板	正常
		左前门车窗升降开关	正常
		左前门窗	正常
		左B柱饰板	正常
		左B柱	正常
		左前座椅	正常
		左前座椅调节器	正常
		左前座椅气囊	正常
		左前安全带	正常
		方向盘	正常
		方向盘电动调节按钮	正常
		方向盘功能键	正常
		主驾气囊	正常
		仪表台	正常
		仪表盘	正常
		左前侧气帘	正常
		中控台	正常
		挡位杆	正常
		中央扶手	正常
内部机电	综合扣分	检测点	描述
	0	收音机	正常
		中控显示屏	正常
		空调	正常
		CD机	正常
左前翼子板区域	综合扣分	检测点	描述
	2	左前翼子板	喷漆
		左前轮胎	正常
		左前轮毂	划痕损伤
		左前刹车盘	正常

综合			
底盘	综合扣分	检测点	描述
	2	左前减震器	正常
		右前减震器	拆卸痕迹
		左后减震器	正常
		右后减震器	正常
		半轴防尘套	正常
		燃油箱	正常
		刹车片	正常
		手刹	正常
水泡	综合扣分	检测点	描述
	0	车内环境	正常
		地毯绒毛	正常
		车箱绒毛	正常
		顶棚绒毛	正常
		座椅固定螺栓	正常
		仪表台固定螺丝	正常
		仪表台支架	正常
		座位底部	正常
		安全带	正常
		出风口	正常
		保险丝盒内	正常
		保险丝	正常
		线束管内	正常
		空气格 空调格	正常
		显示屏	正常
		中控台	正常
		备胎底座	正常
		后叶子板内部两侧	正常
		点烟器	正常
火烧	综合扣分	检测点	描述
	0	防火墙	正常
		发动机舱线束	正常
		保险丝盒	正常
		车内味道	正常
		内饰地毯	正常
综合年限扣分87			

故障码	
内容	扣分
正常	
综合年限扣分58	

数据流		
项目	结果	扣分
ECU中存储的故障码数量	0	0
MIL(故障指示灯)状态	关闭	0
燃油系统1状态	CL	0
燃油系统2状态	--	0
负荷计算值	29.804%	0
发动机冷却液温度	74Degree C	0
短期燃油修正(缸组1)	1.562%	0
长期燃油修正(缸组1)	-1.562%	0
进气歧管绝对压力	45Kpa	0
发动机转数	797rpm	0
车速传感器	0km/h	0
气缸1点火提前角	3BTDC	0
进气温度	39Degree C	0
节气门绝对位置	14.510%	0
氧传感器位置	B1:S12--B2:S----	0
氧传感器输出电压(缸组1,传感器1)	0.140V	0
短期燃油修正(缸组1,传感器1)	1.562%	0
氧传感器输出电压(缸组1,传感器2)	0.730V	0
短期燃油修正(缸组1,传感器2)	99.219%	0
车辆或发动机认证的OBD要求	EOBD	0
MIL(故障指示灯)点亮后的行驶距离	0km	0
指令的蒸发净化	10.588%	0
清除故障码后的暖机次数	255	0
清除故障码后的行驶距离	28301	0
节气门相对位置	3.529%	0
环境温度	24Degree C	0
节气门绝对位置B	14.902%	0
指令的节气门执行器控制	5.098%	0
综合年限扣分29		

附录一：车辆基本状况照片

左前45°



右后45°



左前座椅



右后座椅



发动机舱



后备箱



仪表台





中控台



车辆铭牌



拓印识别代码

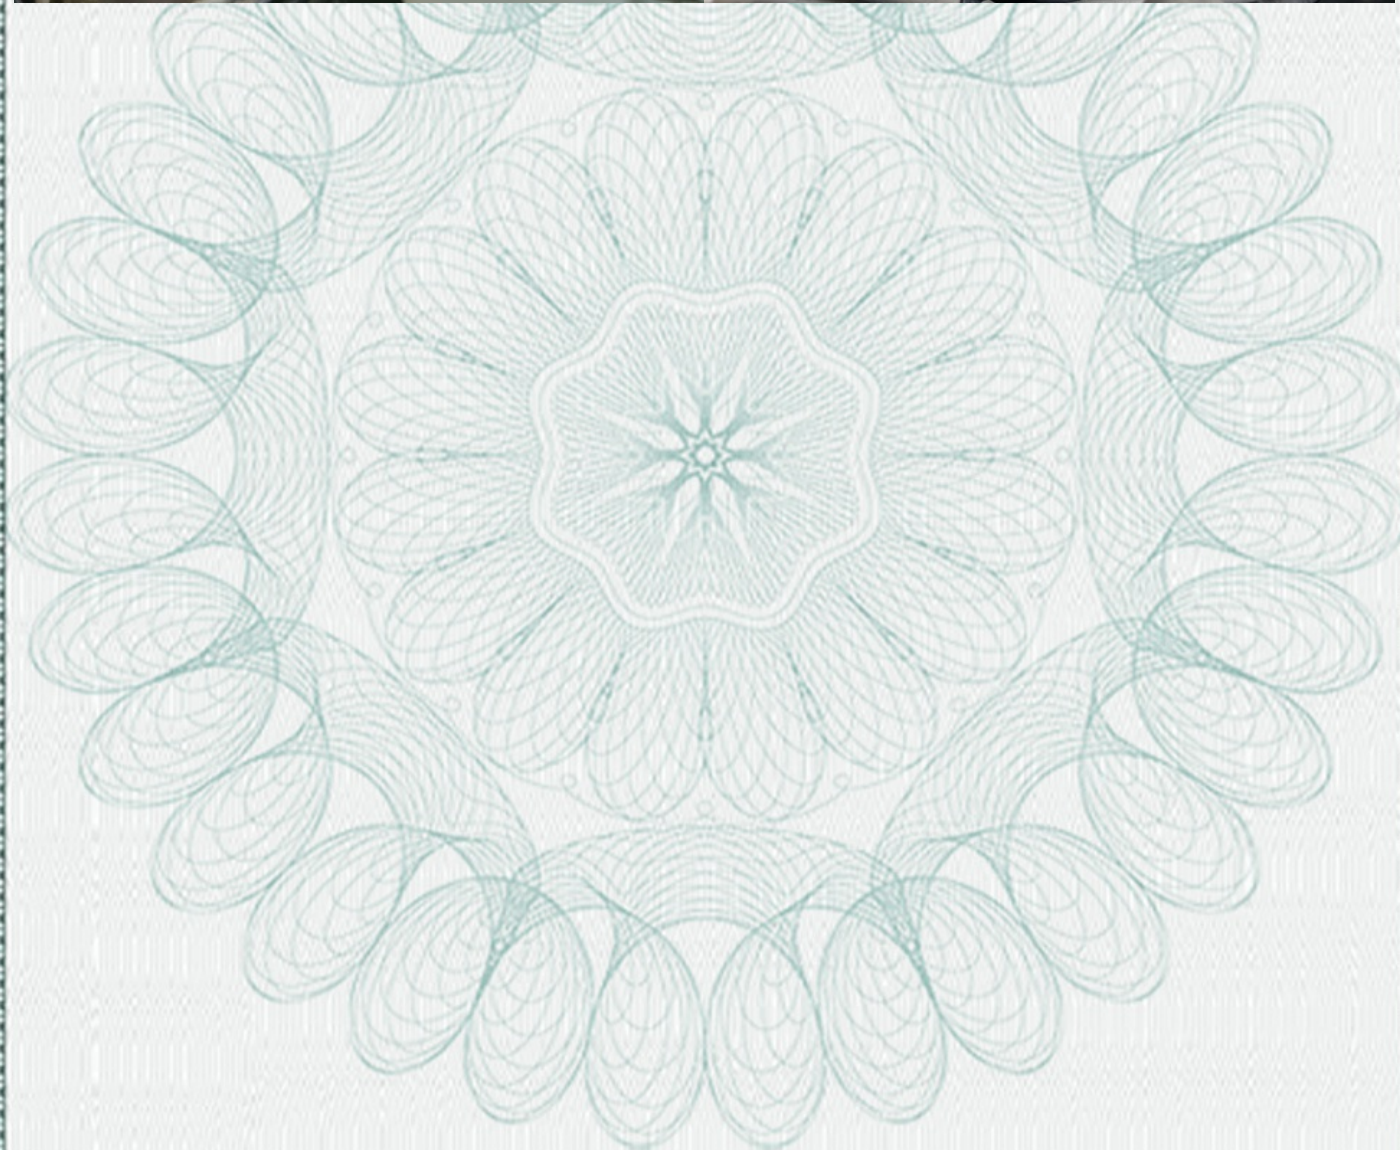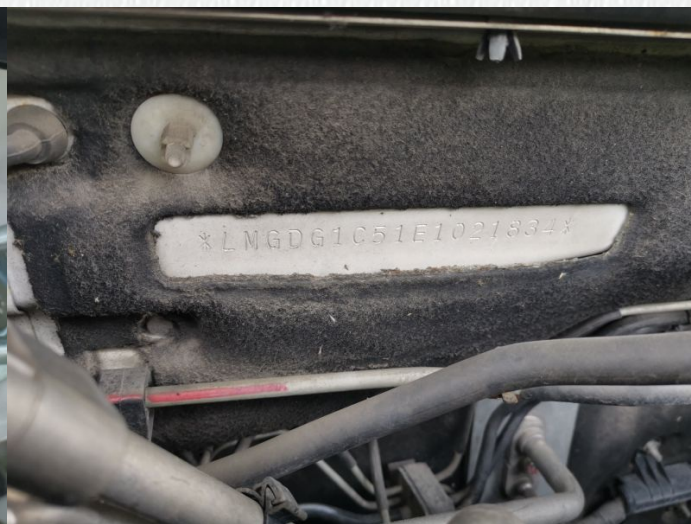



机动车价值评估报告书

中车检 质量认证编号NO: WSH200916M1C1DC3DC

车架号(VIN): LMGDG1C51E1021834

中车检报字: 【(广东中车检机动车检测技术有限公司): WSH200916M1C1DC3DC】

一、序言

广东中车检机动车检测技术有限公司接受马钢(上海)钢材销售有限公司的委托,根据国家有关资产评估及《在用汽车工况流通管理办法》、《在用汽车工况鉴定评估技术规范》等规定,本着客观、独立、公正、科学的原则,按照公认的资产评估方法,对车架号(VIN码)为LMGDG1C51E1021834的车辆进行了检测评估。本机构检测评估人员按照必要的程序,对委托检测评估的车辆进行了实地查勘与市场调查,并对其在2020-09-16所表现的市场价值作出了公允反映。现将该车辆检测评估结果报告如下:

二、委托方信息

委托方名称:	马钢(上海)钢材销售有限公司	委托方联系人:	阮先生
证件号码:	91310113312180581L	联系电话:	

三、检测评估基准日: 2020-09-16 本报告所提供的车辆评估价值为评估基准日的价值

四、检测评估车辆信息

车辆基本信息					
厂牌与型号	传祺GS5	国产/进口	国产	车牌号	沪AUG109
车架号(VIN)	LMGDG1C51E1021834	车身厢式	两厢	车身颜色	白色
发动机号	C314537	发动机排量(L)	1.8	发动机功率(kw)	130
动力方式	内燃	燃料类别	汽油	驱动方式	前置前驱
变速器形式	自动	车辆管理属地	上海市	车辆使用性质	非营运
初次登记日期	2015-1-30	发证日期	2015-1-30	备注	

五、技术检测结果

技术状况缺陷描述: 见《机动车技术工况质量检测证书》

车况分值: 640/1000 车辆质量等级: D[A-H级]

六、价值评定估算

价值估算方法: ☐现行市价法 ☒重置成本法 ☒综合分析法

一、整备价格明细表			
项目	整备项目	零件价格及工时费(元)	小计
整备合计	无整备项目		
车辆估价(元)	44200(元)	整备费用(元)	无整备项目(元)
最终报价(元)	¥44200元 / 大写:肆万肆仟贰佰元整		
备注			

七、说明

本检测评估机构对该评估报告承担法律责任;本价值评估结果可以作为市场销售参考依据;

本报告书一式三份,委托方二份,受托方一份;

该检测评估报告的使用权归委托方所有,其评估结论仅供委托方为本项目评估目的使用和送交价格评估主管机关审查参考使用,不适用于其他目的,否则本评估机构将不承担相应法律责任;

在已确定检测评估结果的前提下,检测评估人员认为需要说明在检测评估过程中已发现可能影响评估结论,但非检测评估人员执业水平和能力所能评定估算的有关事项以及其他问题;

鉴定评估师



复核人(签字、盖章)



鉴定单位(签字、盖章)

